



Volkswagen Transporter T6 - Bruits à basses températures extérieures

Fiche technique

Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Transporter T6
Moteur	2,0 litres, Diesel
Code moteur	CXEBCXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Année de fabrication	2015 - 2017
Symptôme	Bruits à basses températures extérieures



Bruits en cas de moteur froid et à basses températures extérieures

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, des bruits de cliquetis non spécifiques peuvent se produire en cas de moteur froid et à basses températures extérieures. À une température de service normale, le bruit disparaît. Le volant moteur bimasse peut être en cause.

Pour exclure d'autres causes, il convient de contrôler la suspension moteur et la suspension de boîte ainsi que d'autres éléments (qui pourraient être à l'origine du bruit). La mémoire des défauts du calculateur moteur doit également être lue. Si aucune défaut n'est constatée, il convient d'effectuer une mise à jour de logiciel du calculateur moteur. La modification des caractéristiques peut contribuer à la disparition des bruits.

Il est en principe recommandé de contacter une concession VW.

