



# VW Touran - Code d'erreur 148C/148B et infiltration d'eau au niveau du montant A

## Fiche technique

Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Touran avec toit ouvrant panoramique
Moteur	2.0 TDI
Année de fabrication	2016
Symptôme	Le voyant moteur s'allume ; infiltration d'eau au niveau du montant A
Code d'erreur	148C / 148B
Outil HGS recommandé	mega macs X



## Code d'erreur 148C / 148B enregistré dans la mémoire des défauts et infiltration d'eau au niveau du montant A

Sur le type de véhicule susmentionné, il peut arriver que le voyant moteur s'allume sans qu'une perte de puissance ne soit perceptible. Si le défaut susmentionné apparaît et que les codes d'erreur 148B et 148C (étage final du chauffage additif défectueux) sont enregistrés dans la mémoire des défauts, il convient de contrôler les connecteurs au niveau du plancher. Ceux-ci relient, entre autres, les câbles électriques du chauffage additionnel et se trouvent, selon la variante d'équipement, derrière l'habillage du plancher au niveau du montant A, côté conducteur ou côté passager.

Si de l'humidité ou de la corrosion est constatée sur les broches de ces connecteurs, il convient d'accorder une attention particulière à l'écoulement de l'eau du toit ouvrant panoramique.

La pénétration de saletés peut les obstruer. L'eau s'accumule, s'écoule dans l'habitacle du véhicule via le caisson de toit et pénètre, entre autres, dans les connecteurs. Pour le contrôle, il est possible de verser de l'eau directement dans les écoulements à travers le toit vitré ouvert. Si l'eau s'accumule dans le caisson du toit ouvrant et ne s'écoule pas immédiatement, les écoulements devraient être nettoyés. Cela peut se faire par exemple à l'aide d'une brosse de nettoyage spécialement prévue pour le nettoyage des écoulements d'eau.


Une fois les écoulements du toit ouvrant entièrement nettoyés, remettre également en état les broches endommagées des connecteurs afin de rétablir une connexion électrique parfaite.

Une fois la cause du défaut corrigée, effacer la mémoire des défauts et faire ensuite un essai sur route.

Ce symptôme peut également survenir sur d'autres modèles équipés d'équipements similaires.

### ① REMARQUE

À cet égard, veuillez toujours observer les consignes de réparation du constructeur automobile!

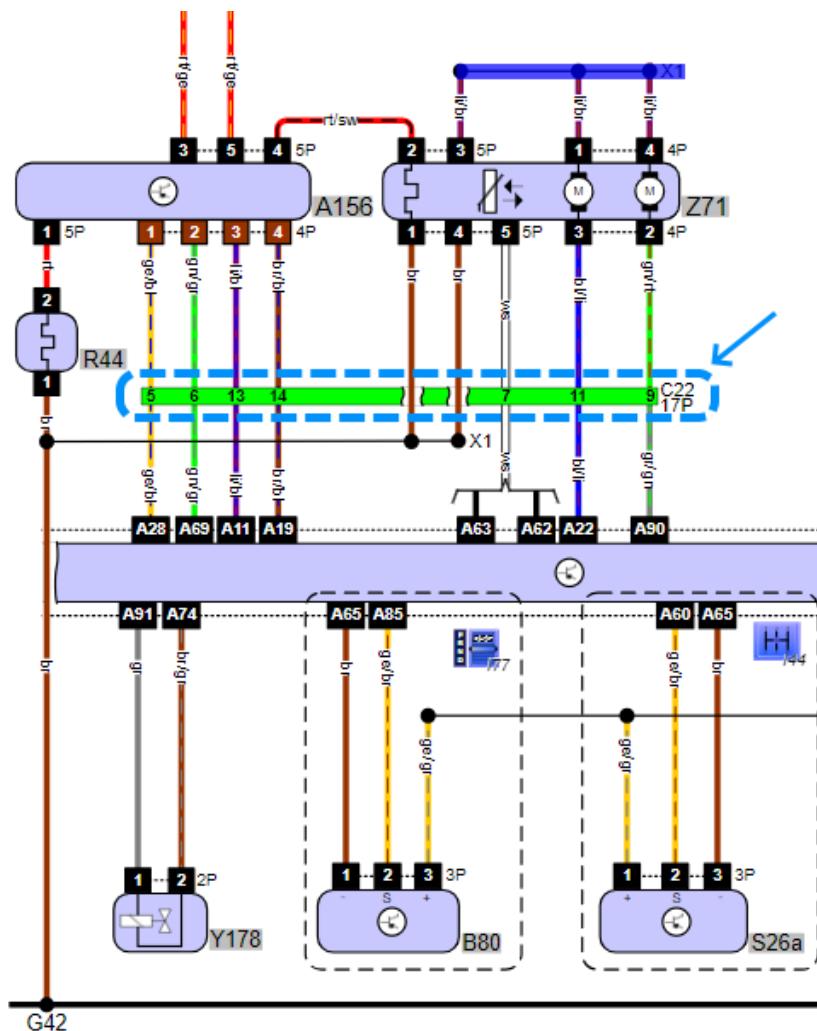

## **Cela pourrait également vous intéresser**

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form whatsoever or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited unless our express permission has been obtained in writing beforehand and the source is stated. The schematic illustrations, pictures and descriptions are provided for explanatory purposes and are only intended as a visual supplement to the document text, so they cannot be used as the basis for installation or assembly work. All rights reserved.