



# VW Up / Seat Mii / Skoda Citigo - Puissance du moteur insuffisante

## Fiche technique

Constructeur VW | Seat | Skoda

Modèle de véhicule Up | Mii | Citigo

Moteur 1.0 MPI

Code moteur CHYA

Année de fabrication 2011 - 2016

Symptôme Puissance du moteur insuffisante

Codes défaut P0010 | P0016 | P0088 | P0341



## Puissance du moteur insuffisante : codes défaut P0010, P0016, P0088, P0341 enregistrés dans le calculateur

Sur les véhicules susmentionnés, une diminution de la puissance du moteur peut enbr/> résulter. Les codes défaut P0010/P0016/P0088/P0341 sont souvent enregistrés dans la mémoire des défauts. Ceux-ci portent sur la distribution variable ou sur la position du vilebrequin/de l'arbre à cames.br/>br/> En plus des sources de défaut classiques au niveau de l'entraînement par courroie, il convient d'accorder une attention particulière à la soupape de pression d'huile de la commande d'arbre à cames variable (voir image). Le colmatage ou le calaminage des orifices d'huile peuvent entraîner les symptômes susmentionnés. Ceux-ci contribuent généralement à un réglage défectueux de l'arbre à cames.br/>br/> Pour y remédier, la soupape de pression d'huile de la commande d'arbre à cames peut être nettoyée. Dans certains cas, il est préférable de procéder à un remplacement immédiat. Il est recommandé d'examiner également la zone de l'orifice d'huile dans la culasse et de contrôler qu'il n'y a pas d'encrassement.br/>br/> La mémoire des défauts

devrait être effacée à l'aide d'un appareil de diagnostic (par ex. le mega macs X Hella Gutmann). Finir par un essai sur route.

