

Alfa Romeo - Insufficiente potenza di raffreddamento | HELLA

Alfa Romeo

Tipo: 159

Tutti i modelli

Insufficiente potenza di raffreddamento

Continua attivazione e disattivazione del compressore

Se in questo modello di veicolo si verifica il suddetto guasto, ciò può dipendere da un difetto del filtro deidratatore del climatizzatore. In caso di temperature esterne elevate, la scarsa permeabilità del componente provoca un aumento di pressione e quindi la disattivazione del compressore. In questo caso controllare innanzitutto la quantità di riempimento del refrigerante del sistema. Se, stando alle indicazioni del costruttore, il quantitativo di riempimento è corretto, sostituire il filtro deidratatore (A) del condensatore.

(codice Hella: 8FT 351 335-141). Quindi controllare che il climatizzatore funzioni perfettamente.

Nota: Osservare a questo riguardo le istruzioni di diagnosi generali per la ricerca guasti sui climatizzatori e le istruzioni di montaggio del costruttore.

