

# **Audi TT - Potenza insufficiente del climatizzatore | HELLA**

**Audi**

**TT**

**Data di costruzione: 2004-2005**

**N. telaio: 8N\*41015239 - 8N\*51004029**

**Vibrazioni e rumori**

**Potenza insufficiente del climatizzatore**

**Diversi condensatori**

Con climatizzatore in funzione, su questi veicoli è possibile avvertire rumori e vibrazioni.

Questi si manifestano di solito attorno a 3500 giri/min e si diffondono nell'abitacolo. La causa può essere un riempimento eccessivo del climatizzatore.

Un altro problema che potrebbe subentrare in presenza di elevate temperature esterne è la riduzione della potenza del climatizzatore. Questa in alcuni casi è provocata da un quantitativo di riempimento troppo scarso di refrigerante.

In entrambi i casi esaminare attentamente il condensatore. Il costruttore e il mercato indipendente dei ricambi utilizzano due condensatori di diverso tipo (profondità 16 mm e 20 mm, vedere disegno). Il costruttore di veicoli ha utilizzato fino al n. di telaio 8N-5-005-947 un condensatore (1J0820413N) di 20 mm di profondità, mentre a partire dal n. di telaio 8N-5-005-948 ha introdotto un condensatore (8N0820411N) di 16 mm.

I corretti quantitativi di riempimento del refrigerante sono i seguenti:

Profondità 20 mm = 750 g / Profondità 16 mm = 650 g

Nota: alcuni fornitori indipendenti di ricambi hanno un'unica versione di condensatore per tutti i modelli. Di conseguenza il quantitativo di riempimento deve essere adattato, se necessario.

