



BMW F33: manca l'audio

Scheda tecnica

Costruttore	BMW
Modello	F33
Motore	2.0i
Codice motore	N20
Anno di costruzione	2015
Problema	Nessun audio e nessun avviso acustico
Strumento consigliato	mega macs X

i Avviso importante per la sicurezza

Assenza permanente dell'audio e rumori di sciabordio nell'abitacolo

Nel tipo di veicolo succitato, può accadere che l'audio manchi completamente. Inoltre, durante la guida si possono avvertire rumori di sciabordio nell'abitacolo.
 In presenza di uno dei disturbi succitati, il primo passo per la ricerca del guasto dovrebbe essere il controllo dell'amplificatore audio per accertarsi che non sia presente infiltrazione di umidità. Se durante il controllo visivo dell'amplificatore sono visibili tracce d'acqua, occorre prestare particolare attenzione allo scarico dell'acqua nella zona degli alzacristalli posteriori.
 Se l'acqua non defluisce correttamente, si accumulano grandi quantità nelle tubazioni di scarico dell'acqua, che dopo un po' di tempo possono traboccare nel bagagliaio. Gli accumuli di sporcizia negli scarichi dell'acqua e tra il sottoporta e lo scarico possono essere la causa di questo difetto.
 Come prova è possibile versare acqua sui finestrini laterali posteriori. Il liquido entra nelle tubazioni di scarico dell'acqua attraverso i finestrini laterali e da lì dovrebbe essere scaricato all'esterno. Durante la prova, deve essere riconoscibile una fuoriuscita di acqua nella zona antistante le ruote posteriori.
 Se gli scarichi sono intasati, può essere utile pulire e rimuovere i tappi inferiori dalle tubazioni di scarico dell'acqua. Per la pulizia, è necessario smontare i rivestimenti del sottoporta e i rivestimenti laterali del sottoscocca secondo le istruzioni

del costruttore. Dopo la pulizia dei componenti, è necessario rimuovere i tappi dei due scarichi dell'acqua. Dopo questi accorgimenti, l'acqua dovrebbe tornare a defluire correttamente.

 Se altri componenti sono stati danneggiati dall'infiltrazione di acqua, devono essere riparati secondo le istruzioni del costruttore. Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema e lo ha risolto nell'ambito di una campagna di assistenza.

 Questo problema può essere rilevato anche in altri modelli di veicolo con una variante di equipaggiamento simile.

Nota

A questo riguardo si raccomanda di osservare sempre le istruzioni di manutenzione e riparazione fornite dal costruttore del veicolo!

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.