

BMW i3 (I01) - Rumori nella zona delle portiere | HELLA

BMW

i3 (I01)

Anno di costruzione: 2013

Rumori nella zona delle portiere

In questo caso, il cliente si lamenta di uno sgradevole scricchiolio all'apertura o alla chiusura delle portiere.


Ricerca guasti:

Uno sguardo più da vicino al meccanismo della portiera ha rivelato che la vite di fissaggio della cerniera del fermo della portiera si era allentata.

(può eventualmente interessare tutte le portiere).

Rimedio:

- smontare la vite di fissaggio
- controllare che il foro di montaggio e la vite non presentino danni (filettatura, ecc.) e, se necessario, riparare o sostituire
- serrare la vite di fissaggio alla coppia di serraggio (22 Nm) indicata dal costruttore del veicolo (vedi figura)
- ripetere questa procedura per tutte le portiere

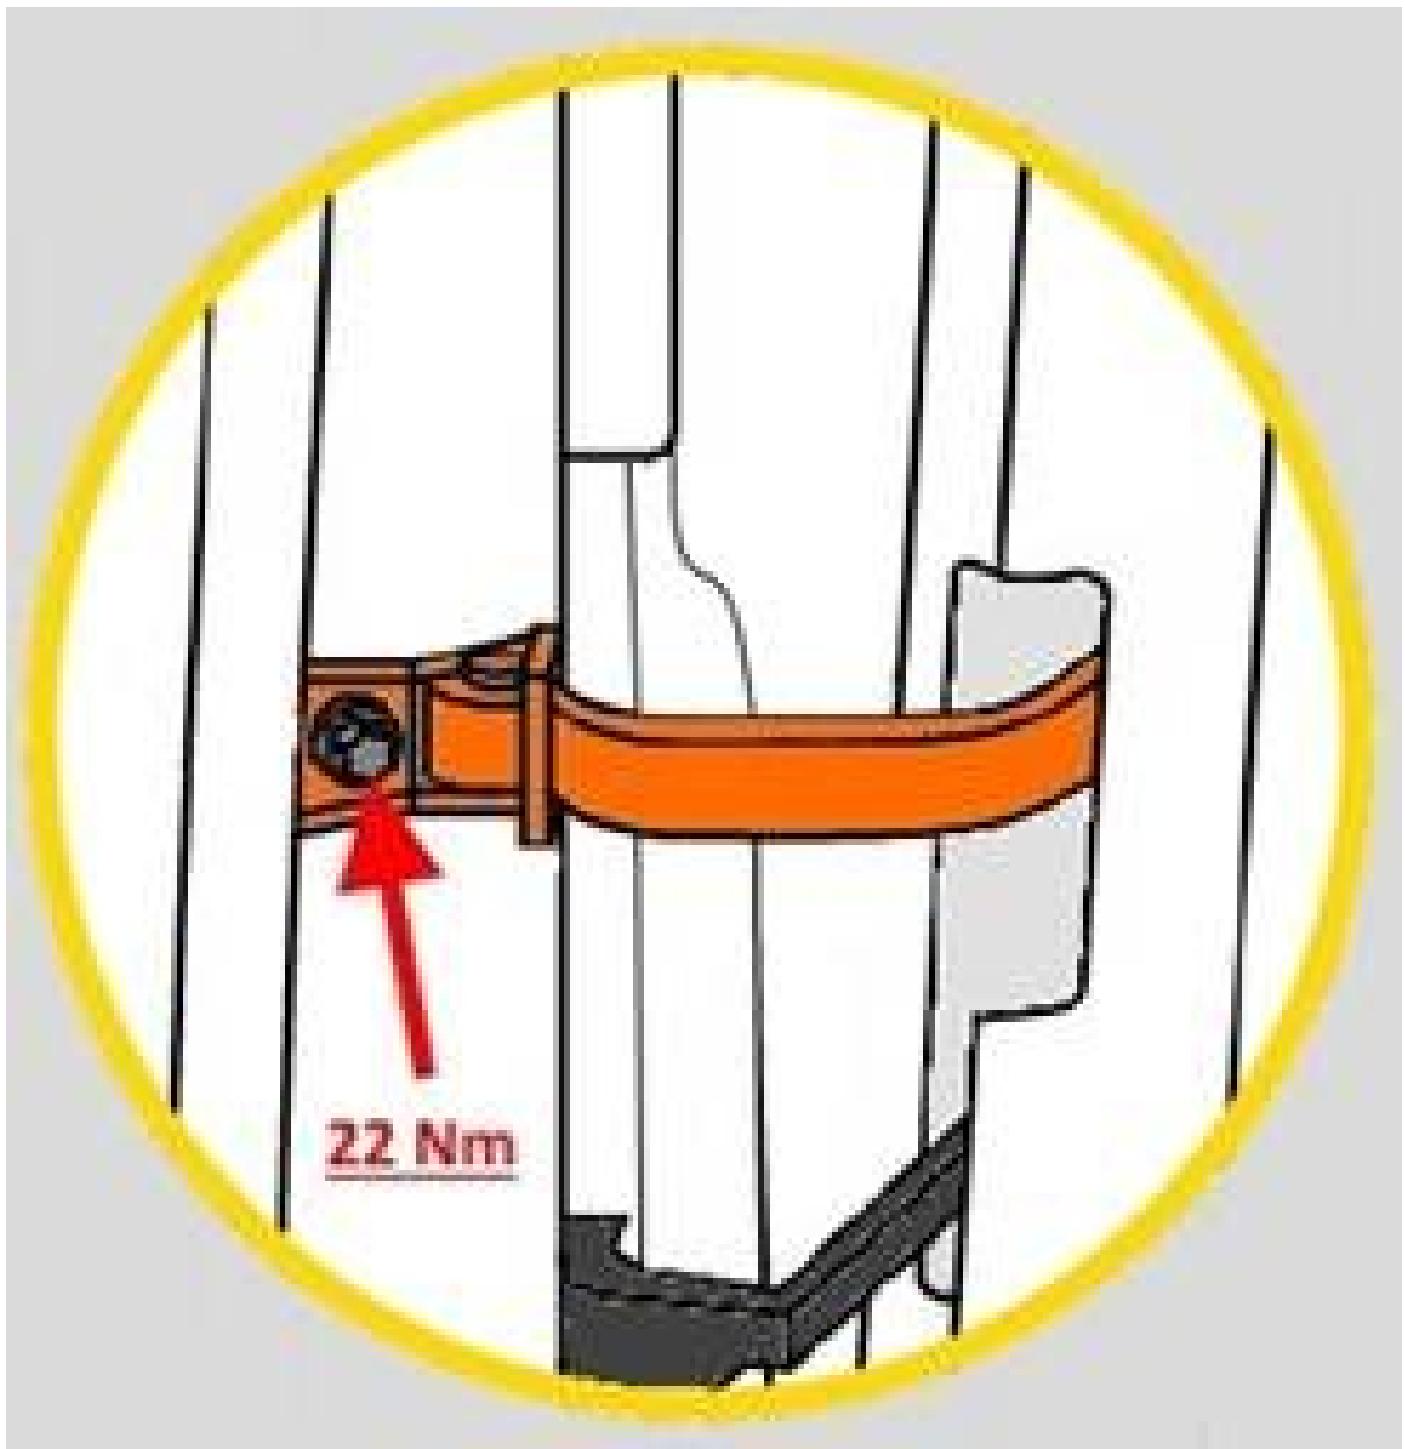

-Vite di fissaggio (ASA M8x22) OE N. 07147248803

Attenzione: veicolo elettrico!

Componenti ad alta tensione, sussiste il pericolo di incidenti e lesioni (scossa elettrica)!