



BMW Serie 3 Gran Turismo – Mugolii nella zona del sottoscocca del veicolo

Scheda tecnica

Costruttore	BMW
Modello	Serie 3 Gran Turismo
Tipo	F34
Anno di costruzione	a partire da 2013
Problema	Mugolii nella zona del sottoscocca del veicolo, a partire da una velocità di guida di 90 km/h.

① Avviso importante per la sicurezza


BMW Serie 3 Gran Turismo – Mugolii

Se viene riscontrato il problema di cui sopra, una delle cause può essere uno spazio troppo grande nel passaggio tra la copertura anteriore e quella centrale del sottoscocca.

Rimedio:

- Rimuovere innanzitutto la copertura di protezione centrale del sottoscocca.
- Pulire accuratamente l'area contrassegnata nella figura e montare il cuscinetto in espanso OE n. 16111181918 secondo le istruzioni del costruttore del veicolo.
- Rimontare la copertura di protezione centrale del sottoscocca.

In seguito, dovrebbe essere effettuato un giro di prova per verificare l'intervento di riparazione.

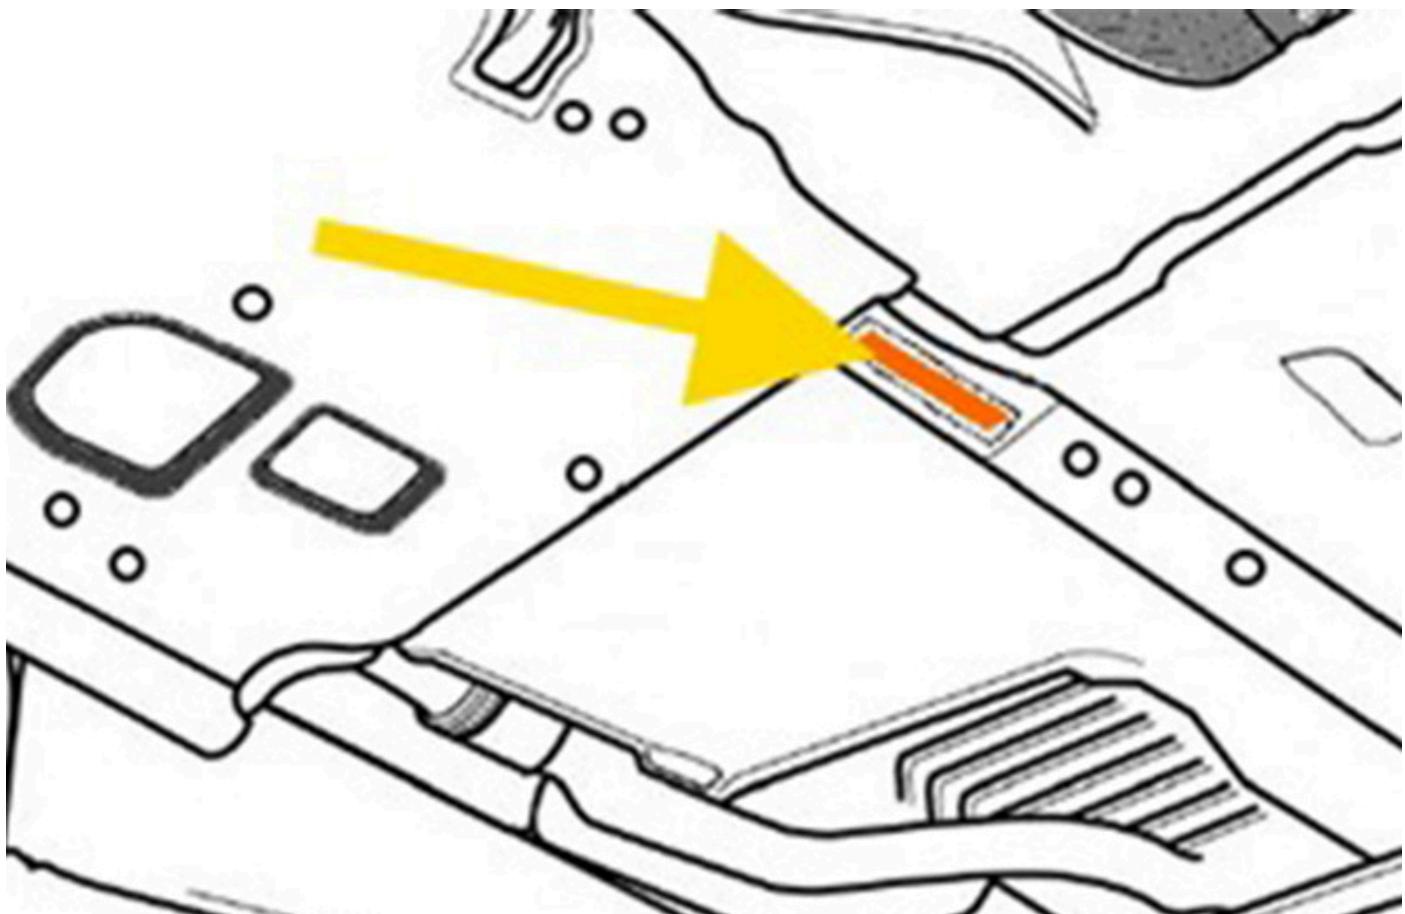

Pulire accuratamente l'area contrassegnata nella figura e montare il cuscinetto in espanso OE n. 16111181918 secondo le istruzioni del costruttore del veicolo.

Nota

Si prega di notare che questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo!

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.