

Citroen Berlingo I e II - Accensione delle spie | HELLA

Citroen

Berlingo I e II

Data di costruzione da 2005 a 2011

Tutti i modelli con centralina multifunzione

Accensione delle spie

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere l'umidità. Nella zona in alto a destra del parabrezza (zona di incollaggio alla carrozzeria) possono esservi delle mancanze di tenuta. Di conseguenza, l'acqua si infiltra nel vano gambe anteriore. L'acqua penetra nella centralina multifunzione attraverso il fascio cavi principale (vicino alla paratia), provocando il suddetto inconveniente. In questo caso si deve sigillare il parabrezza. Asciugare inoltre il fascio cavi e verificare che non presenti danni (corrosione). Infine controllare il connettore della centralina ed eventualmente pulirlo. Se questo non risolve il problema, si deve sostituire la centralina.