

Citroen C2 - Guasto del servosterzo | HELLA

Citroen

C2

Tutti i veicoli con servosterzo fino alla data di costruzione dicembre 2007

Guasto del servosterzo

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un sensore di coppia difettoso. Il guasto viene avvertito dal cliente attraverso il maggiore sforzo richiesto durante la sterzata. Inoltre è possibile vengano memorizzati i codici di guasto C1400 e C1413 (sensore di coppia, errore segnale; sensore di coppia, errore funzionamento). Prima di sostituire il sensore di coppia, verificare che i connettori siano fissati correttamente alla centralina del servosterzo elettrico (v. fig.). Il suddetto guasto può essere provocato anche da un cattivo contatto.