

Citroen C3 - Durezza di movimento del servosterzo elettrico | HELLA

Citroen

C3

Pluriel

Data di costruzione: a partire da 04.12.2007 (RPO 11348).

Tutti i modelli con servosterzo elettrico

Durezza di movimento del servosterzo elettrico.

Se su questi veicoli viene segnalato che l'azionamento del servosterzo elettrico richiede una forza notevole, è possibile che il sensore di coppia del servosterzo elettrico sia difettoso.

Verificare innanzitutto se sono memorizzati codici di guasto per il sensore di coppia del servosterzo elettrico.

Per analizzare l'origine del guasto ed escludere altre cause, verificare i collegamenti elettrici e i contatti dei connettori multipolari del fascio cavi (vedere figura/frecce). Assicurarsi inoltre che i connettori siano correttamente inseriti sui connettori del fascio cavi.

Se l'analisi elettrica non rileva malfunzionamenti, l'origine del guasto potrebbe essere la cremagliera del servosterzo elettrico.

