

# **Citroen C4 - Accensione della spia temperatura liquido di raffreddamento | HELLA**

**Citroen**

**C4**

**Tutti i modelli dal 18 settembre 2006**

**Codice motore: NFU (TU5JP4)**

Accensione della spia temperatura liquido di raffreddamento

Se su questi veicoli viene segnalata l'accensione della spia temperatura liquido di raffreddamento, una possibile causa è un guasto nel sensore temperatura liquido di raffreddamento.

Probabilmente viene memorizzato il codice di guasto: P0116.

Possibili cause dei valori misurati errati sono la formazione di incrinature nel corpo di misurazione del sensore temperatura liquido di raffreddamento oppure il montaggio di un sensore temperatura liquido di raffreddamento errato.

Nota:

[Controllare se la specifica del sensore liquido di raffreddamento [(nome modello) contrassegno (\*96566364\* Costruttore Valeo)] è corretta.

In caso di scostamenti nei valori misurati

(vedere i dati tecnici / pagina 2)

per eliminare i guasti montare un sensore

temperatura liquido di raffreddamento modificato.


Sensore temperatura liquido di raffreddamento:

Codice ricambio (ET): cod. ET: 1338.F8

Sensore temperatura liquido di raffreddamento Hella: 6PT.009 309-221

## Sensore di temperatura - Dati tecnici – Valori standard

(Informazioni generali / questi dati non sono specifici per il modello)

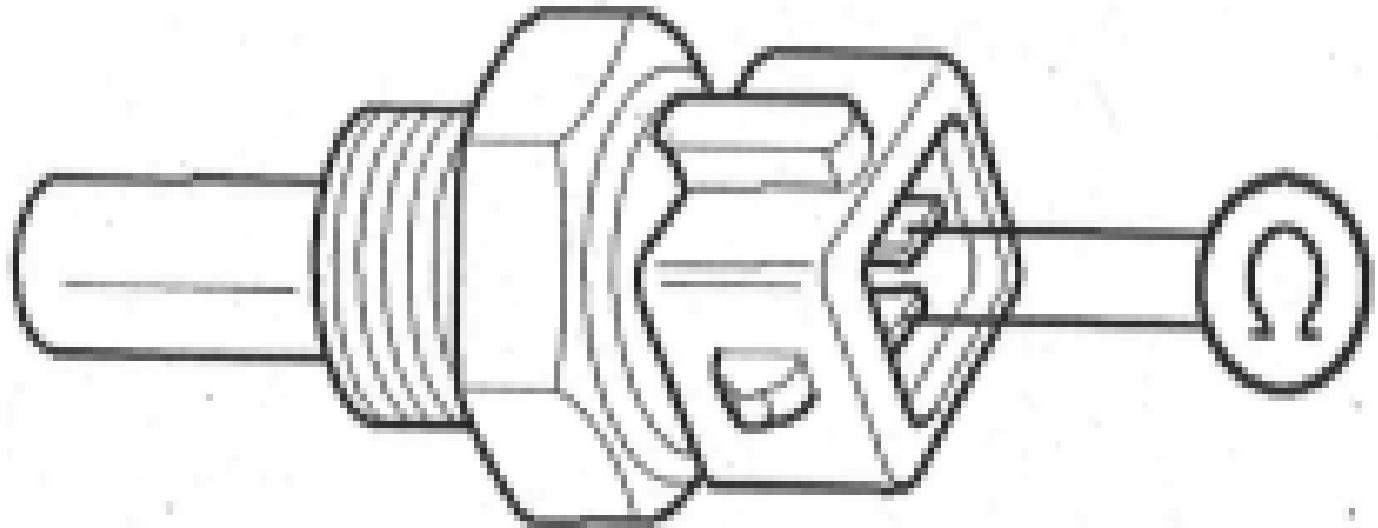

Temperatura