

Citroen Xsara Picasso - Accensione della spia motore | HELLA

Citroen

Xsara Picasso

Data di costruzione: dal 2005 al 2007

Tutti i modelli 1.8 con insufflaggio aria secondaria.

Accensione della spia motore

Se viene segnalato questo problema e viene inoltre letto il codice di guasto P0410, la causa può essere un filtro pompa aria secondaria danneggiato.

Codice di guasto "equivalente" a:

- P0410, "Malfunzionamento insufflaggio aria secondaria, pompa aria secondaria, valvola aria secondaria, tubi flessibili aria secondaria".

Se il filtro pompa aria secondaria è danneggiato si può verificare un intasamento interno.

Inoltre, nei veicoli in cui vengono eseguiti diversi avviamenti a freddo a breve distanza, la valvola di regolazione/elettrovalvola aria secondaria può talvolta rimanere bloccata in posizione aperta.

In questo caso procedere come segue:

- Pulire a fondo il tubo flessibile aria secondaria.
- Sostituire la pompa aria secondaria.
- Controllare che la valvola di regolazione/elettrovalvola aria secondaria funzioni correttamente ed eventualmente sostituirla.
- Cancellare il codice di guasto.