



Toyota RAV 4 – Cattivo comportamento all'avviamento dopo un tempo di inattività prolungato del veicolo

Scheda tecnica

Costruttore

Toyota

Modello

RAV 4

Anno di costruzione

2013 – 03.2016

Motori

1ZR-FE | 1ZR-FAE | 2ZR-FE | 2ZR-FAE |
2ZR-FXE | 3ZR-FE | 3ZR-FAE

Problema

Cattivo comportamento all'avviamento dopo
un arresto prolungato del veicolo

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Toyota RAV4 – Comportamento all'avviamento difettoso

Nei veicoli succitati, può succedere che il motore si avvii con difficoltà dopo alcune ore di inattività.

<shy /> Ciò può essere dovuto a valvole di iniezione difettose. Dopo un controllo visivo del fascio di cavi e dei connettori, è necessario leggere ed eventualmente cancellare la memoria guasti della centralina motore. Se non si rilevano altre anomalie, si raccomanda di controllare il codice del costruttore sugli iniettori. Se è presente la combinazione di cifre 0692, gli iniettori dovrebbero essere sostituiti con una versione modificata (23209-39145).

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del

documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.