



## Fiat 500 X: rumori stridenti in frenata

### Scheda tecnica

Costruttore	Fiat
Modello	500 X
MODELLI	Tutti i modelli, fino al telaio n.: 0P318018
Anno di costruzione	a partire dal 2014 -
Problema	Rumori stridenti in frenata

### Avviso importante per la sicurezza

## Fiat 500 X: rumori stridenti

Nei veicoli succitati, durante la frenata possono verificarsi dei rumori provenienti dalla zona anteriore del veicolo. I rumori si verificano soprattutto durante la frenata a bassa velocità e fino all'arresto del veicolo.

La causa potrebbe essere l'uso eccessivo di frenafili. Il frenafili tra il fusello dell'asse e il supporto della pinza del freno sull'assale anteriore impedisce che i componenti siano completamente a filo.

Per risolvere il problema procedere come segue:

- Rimuovere e smaltire le viti di fissaggio dei supporti delle pinze del freno dell'assale anteriore
- Pulire le superfici di appoggio dei fuselli dell'asse e dei supporti delle pinze del freno
- Applicare nuove viti di fissaggio con frenafili e serrate con la coppia prescritta dal costruttore del veicolo

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.