

# **Fiat Scudo - Potenza insufficiente del climatizzatore | HELLA**


## **Fiat Scudo 1.6D Multijet 90**

**Data di costruzione: da 2007 a VIN 84160387**

### **Potenza insufficiente del climatizzatore**

Se su questi veicoli vengono segnalate un'insufficiente potenza di raffreddamento o una perdita di refrigerante, una possibile causa è la mancanza di tenuta sul condotto del fluido frigorigeno tra condensatore e compressore.

Controllare che la versione del raccordo del condotto fluido frigorigeno sia corretta ed eventualmente sostituire il raccordo (vedere le figure).

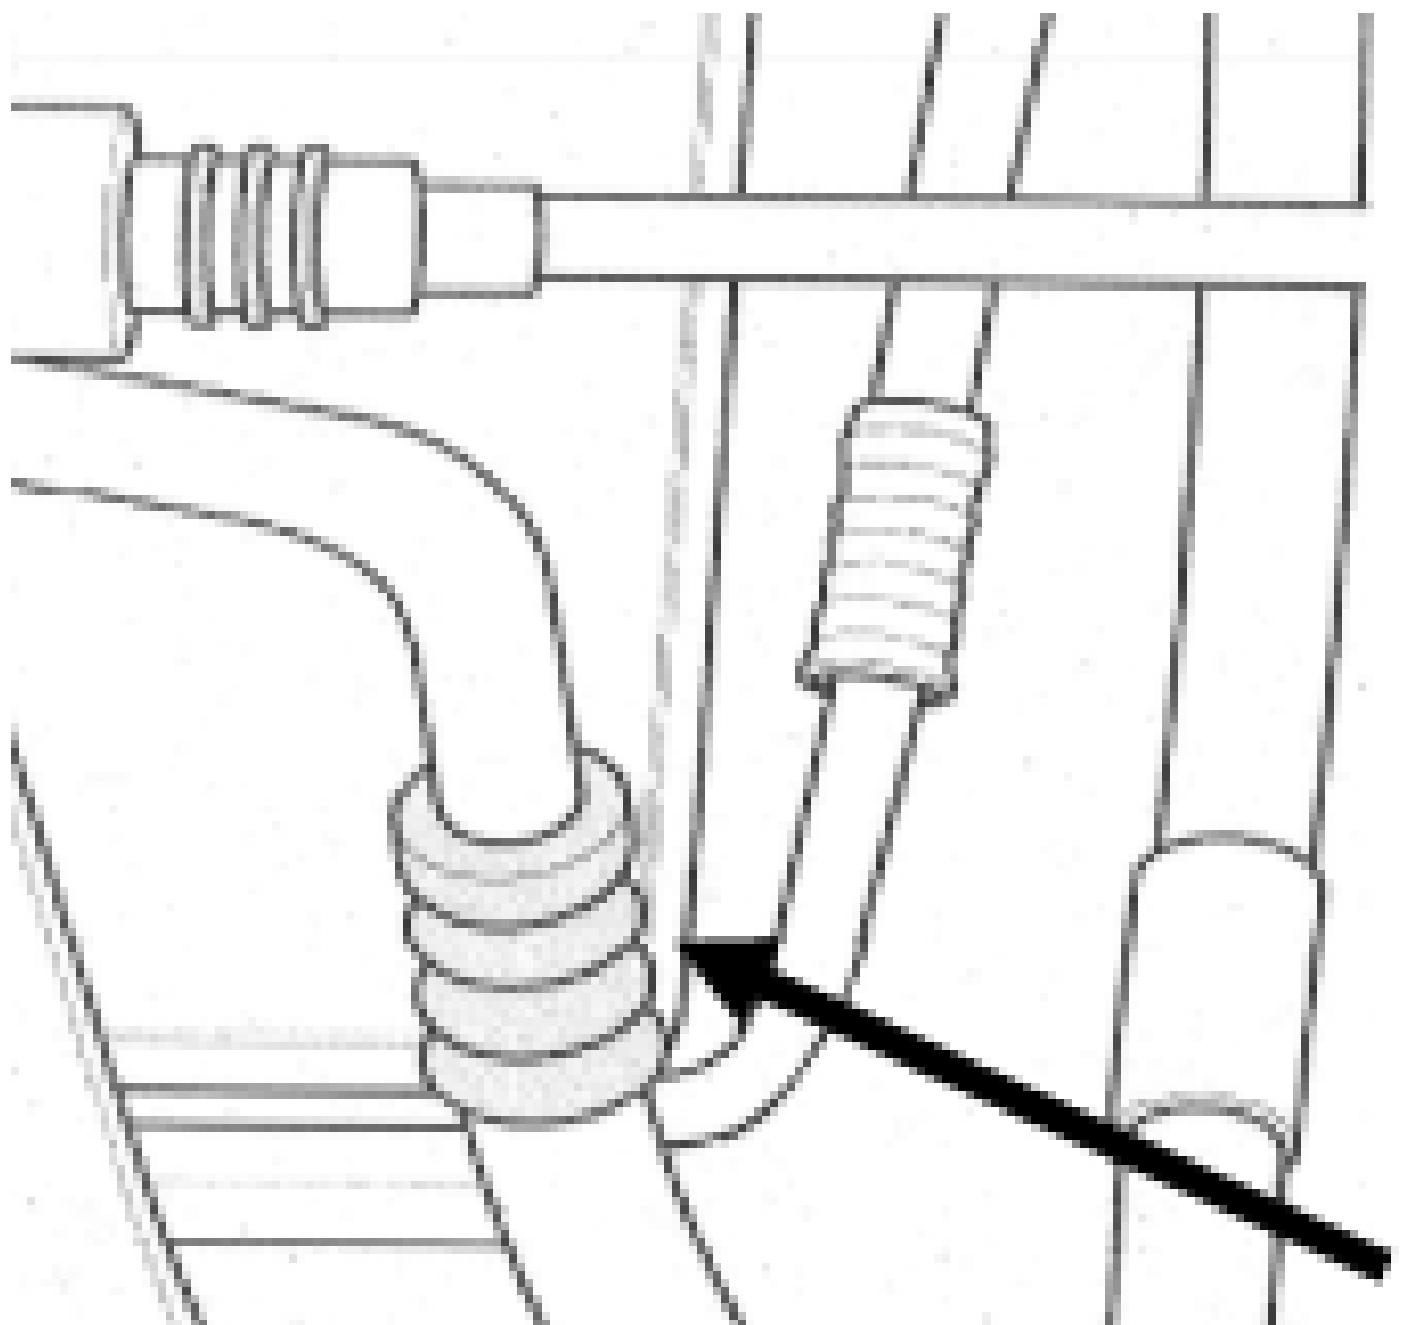



- Versione vecchia -

A questo proposito il costruttore del veicolo fornisce una versione modificata: [Ricambi (ET)]

- 1 pezzo: condotto del fluido frigorifero :(ET): 140142280

- 2 pezzi: O-ring: (ET): 9645950980

- Versione nuova -

## **Avviso importante per la sicurezza**

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.