

# **Fiat Seicento - Forti fischi provenienti dal vano motore con climatizzatore inserito | HELLA**

**Fiat Seicento**

**Tutti i modelli**

**Motore 1108 cc con climatizzatore**

**Forti fischi provenienti dal vano motore con climatizzatore inserito**

Se con climatizzatore inserito si sentono dei forti fischi provenire dal vano motore, la causa può essere ricondotta a un tendicinghia dell'alternatore difettoso. In questo caso controllare il vecchio tenditore (18 raggi) ed eventualmente sostituirlo con un tenditore modificato con 20 raggi (Fiat 46557129). Dopo la sostituzione controllare che il tendicinghia e la cinghia del compressore coincidano correttamente l'uno con l'altra. Se il centraggio non dovesse coincidere, lo si deve ottimizzare.

A tal fine smontare il tenditore e posizionarlo sul supporto del compressore inserendo al massimo due rondelle da 0,5mm (Fiat 13579771).