

Ford B-Max - Spia dell'ABS accesa | HELLA

Ford

Modello: B-Max 1,6 8V TDI

Anni di costruzione: a partire dal 2012

Tutti i modelli con ABS/ESP

Spia dell'ABS accesa

Codice di guasto: C1288

Pressostato – Circuito elettrico difettoso

Se viene rilevato il difetto sopraindicato in combinazione con una spia ABS lampeggiante, ciò può essere dovuto al sensore di pressione dei freni.

La rilevazione di un errore durante la valutazione del segnale causa la registrazione di un codice di guasto nella centralina.

Poiché non è possibile verificare direttamente l'attività del sensore, in questo caso occorre innanzitutto controllare l'alimentazione elettrica e i componenti periferici dell'impianto ABS.

Se tutti i valori di misurazione coincidono con quelli nominali, è necessario sostituire il sensore di pressione.

Istruzioni per la riparazione

Il sensore di pressione è integrato nell'unità idraulica dell'ABS.

In caso di guasto è necessario sostituire l'intera unità.