

Ford Focus C-Max - Perdita di refrigerante | HELLA

Ford

Focus C-Max

Anni di costruzione: 2003-2008

Motore: 1,8 + 2,0 Duratec-HE

Perdita di refrigerante

Nei veicoli sopraindicati può verificarsi la perdita di refrigerante a causa della rottura o della fessurazione dei tubi dell'impianto di climatizzazione.

Qualora nell'ambito di un intervento di manutenzione all'impianto di climatizzazione si stabilisca una perdita sensibile della quantità di refrigerante, occorre esaminare attentamente i tubi di quest'ultimo e i relativi fissaggi/supporti. Oscillazioni o vibrazioni possono causare la rottura dei supporti o fessure ai tubi. Inoltre, i collegamenti dei tubi possono diventare anermetici.

Durante la sostituzione dei tubi occorre verificare che questi vengano posati privi di tensione e vibrazioni.

I fissaggi/supporti danneggiati devono essere ugualmente sostituiti.