

# **Honda CR-V - Guasto della luce anabbagliante | HELLA**

**Honda**

**CR-V**

**Data di costruzione: 07.11.2001-17.09.2004**

**Motore: 2.0 i (K20A4)**

## **Guasto della luce anabbagliante.**

Sul suddetto veicolo può verificarsi il guasto della luce anabbagliante.

Una possibile causa è un difetto nel collegamento tra interruttore luci e connettore elettrico.

A causa dell'attrito è possibile che il rivestimento dei contatti tra interruttore luci e connettore elettrico si usuri; questo può generare un aumento della resistenza di contatto. In casi estremi il forte sviluppo di calore può fondere il connettore con conseguente guasto della luce anabbagliante.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema. In officina viene controllato ed eventualmente sostituito il connettore a 16 poli dell'interruttore luci combinato.