

Hyundai IX35 - La spia motore si accende | HELLA

Hyundai IX35

Data di costruzione: 2010

Mancate accensioni, codice di guasto P0301

La spia motore si accende

Su questi veicoli possono verificarsi mancate accensioni, che provocano il "funzionamento a strappi" del motore.

In questo caso la spia motore di solito si accende e nella centralina viene memorizzato un codice di guasto (mancate accensioni).

Il codice P0301 significa ad esempio "Mancate accensioni 1° cilindro".

Se la compressione, le candele e le bobine sono state controllate e trovate in regola, la causa probabile è un pin difettoso sul connettore del fascio cavi della centralina motore. Il comando delle bobine può essere controllato ad esempio attraverso un oscilloscopio. Se non vi è nessun segnale, si può verificare la continuità dei cavi elettrici mediante un multmetro.

Se vi è un pin danneggiato sul connettore verso la centralina motore, il costruttore mette a disposizione un cavo di riparazione con pin.

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.