



Toyota Yaris Hybrid - Il sistema ibrido si spegne invece di passare alla modalità di emergenza

Scheda tecnica

Costruttore	Toyota
Modello	Yaris ibrida
Motore	1.5i 12V HSD
Codice motore	M 15A-FXE
Anno di costruzione	07.2020 – 11.2020
Problema	Il sistema ibrido si spegne

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Il sistema ibrido si spegne bruscamente

Nel caso dei veicoli sopra citati, il sistema ibrido può spegnersi bruscamente quando il veicolo accelera improvvisamente invece di passare alla modalità di emergenza.

In caso di forti accelerazioni è possibile che si verifichi un pattinamento temporaneo dell'ammortizzatore di ingresso della trasmissione ibrida.

A causa di un difetto del software della centralina ibrida, si può verificare lo spegnimento del sistema ibrido. Il produttore del veicolo ha rilevato il problema e offre un aggiornamento del software come rimedio (per i veicoli costruiti tra il 07.07.2020 e il 13.11.2020). L'intervento è identificato dalla dicitura "22SMD-092" e viene annotato nel sistema di garanzia.

L'aggiornamento del software può essere effettuato eventualmente tramite HellaGutmann macsRemote Services o un dispositivo di diagnostica compatibile con Pass thru della serie MegaMacs. Inoltre è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica. Se non fosse disponibile un'attrezzatura adeguata o un accesso, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.