

Jeep Compass - Proiettori bi-alogeni | HELLA

Jeep

Compass

Date di costruzione: 02/2013-04/2013

Proiettori bi-alogeni

La luce di marcia diurna si attenua sul lato sbagliato

Nei veicoli succitati la luce di marcia diurna si attenua o si spegne quando si attiva l'indicatore di direzione sul lato opposto.

In questo caso la causa del problema risiede nel fatto che sono stati scambiati i collegamenti interni al connettore nella scatola dei relé del cruscotto.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Si deve tuttavia partire dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

Nei veicoli interessati è necessario scambiare le posizioni dei cavi WT/GN = (bianco/verde) e WT/BL = (bianco/blu) all'interno del connettore (scatola dei relé/cruscotto) presso un'officina specializzata.