

# **Lancia Musa - Accensione della spia motore | HELLA**

**Lancia**

**Musa**

**Tutti i modelli:**

**Numero di telaio: 1039844 – 1047932**

**Codice motore:**

**188A9.000**

**188B2.000**


**Accensione della spia motore.**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia motore (MIL) si accende e inoltre che nella memoria guasti è memorizzato il codice di guasto P0180, una possibile causa è un cattivo contatto sul sensore di temperatura del carburante.

Il codice di guasto P0180 equivale al malfunzionamento: (circuito, fascio cavi, sensore di temperatura del carburante, centralina motore).

Inoltre, si deve controllare visivamente anche la data di produzione del corpo filtro carburante (Foto/etichetta vedere la freccia a tratti). Se il codice della data riporta 2835, si deve sostituire il corpo filtro carburante.

<u>Corpo filtro carburante:</u>

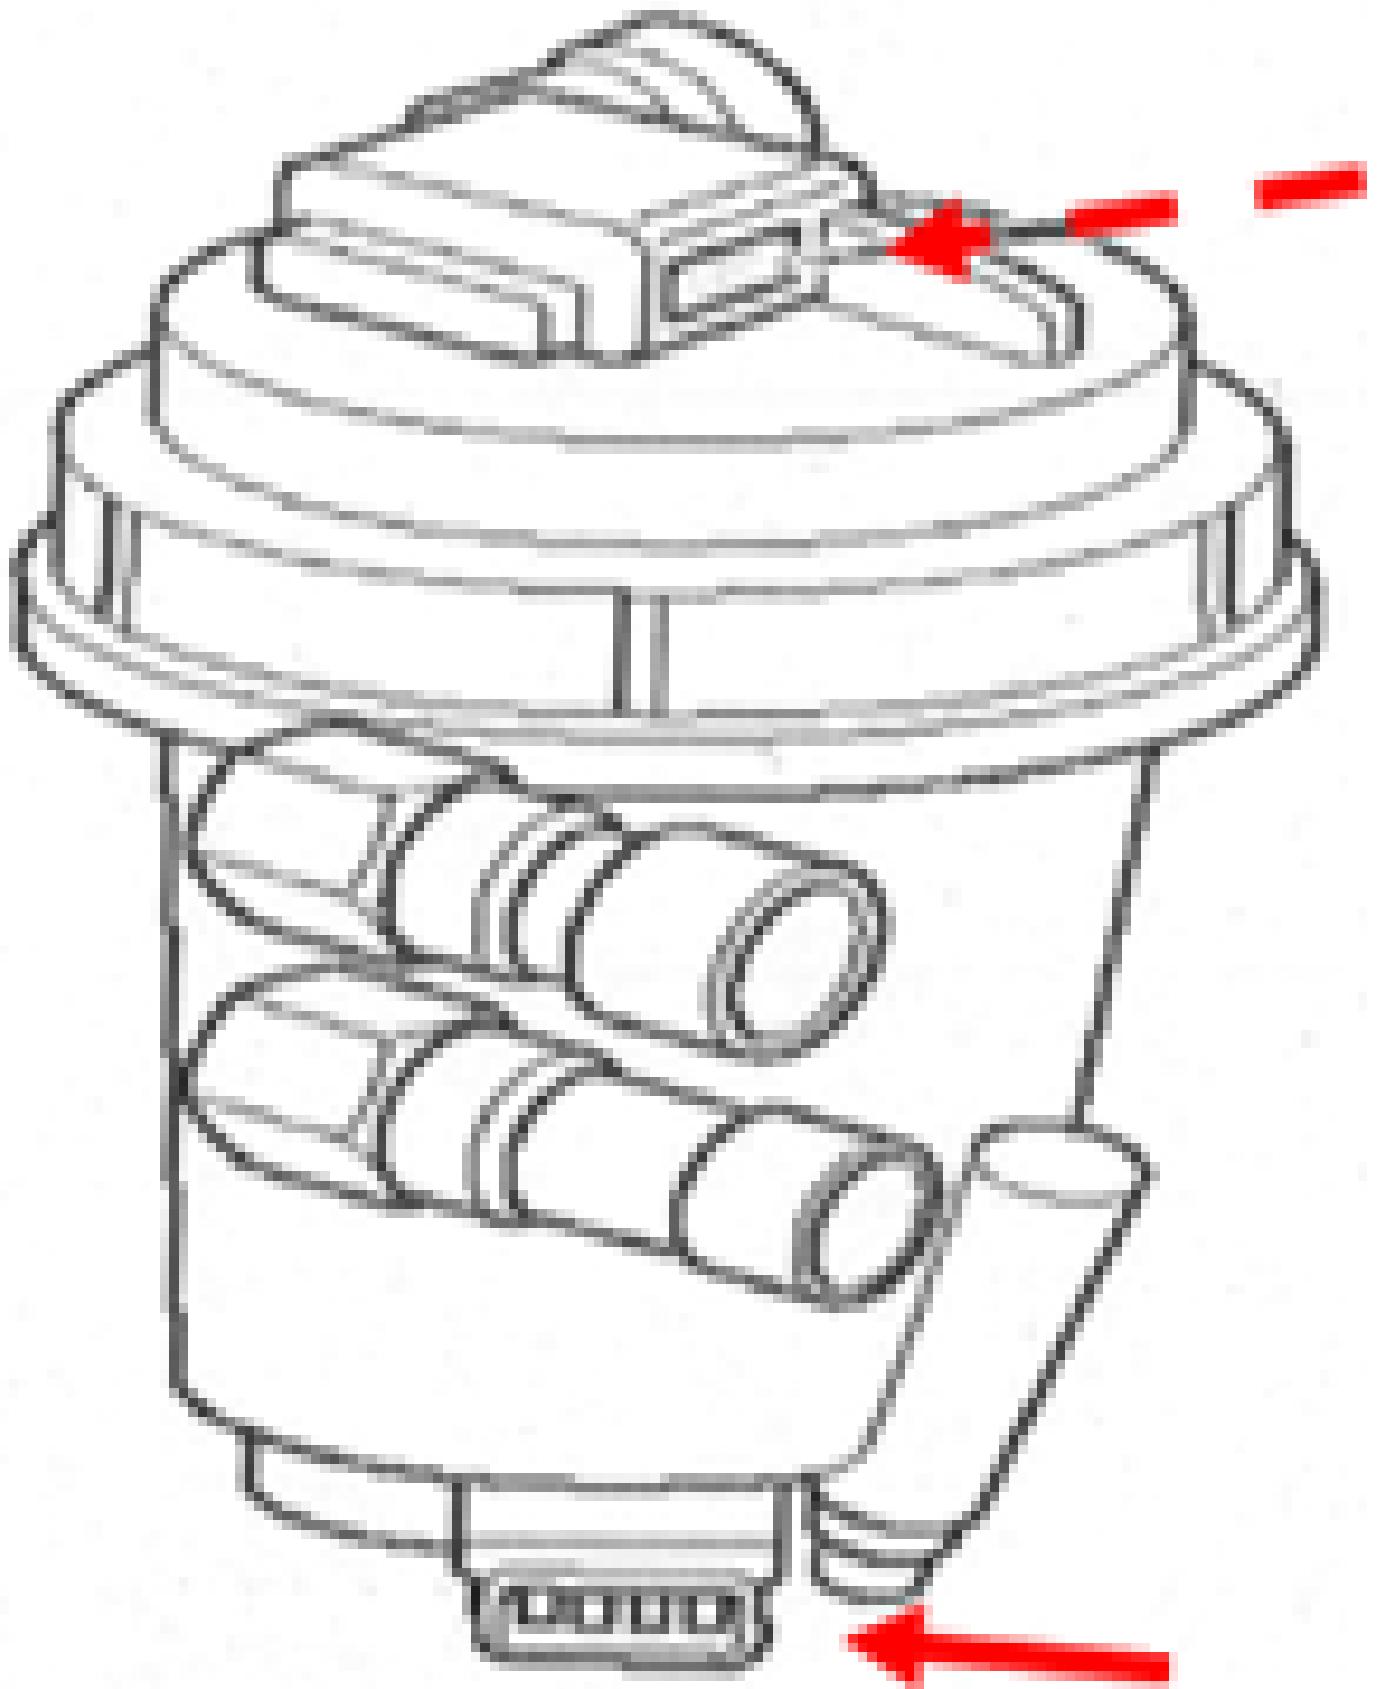

## **Important safety note**

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.