



Land Rover Defender/Discovery: ventilatore centrifugo dell'abitacolo compromesso

Scheda tecnica

Costruttore	Land Rover
Modello	Defender (LE) / Discovery (LR)
Motore	Tutti i modelli senza sistema keyless
Anno di costruzione	2019 – 21
Problema	Flusso d'aria abitacolo

Avviso importante per la sicurezza

Flusso d'aria insufficiente sul cruscotto e flusso d'aria permanente nel vano piedi

Nei veicoli succitati con impianto di climatizzazione, il flusso d'aria dagli ugelli di uscita dell'aria può essere compromesso. È possibile che il flusso d'aria verso il vano piedi sia presente in modo permanente e/o che il flusso d'aria degli ugelli del cruscotto sia insufficiente.<shy />

Sono interessati i veicoli con i seguenti n. di telaio:<shy /> <shy /> Land Rover Defender: 000252-000954<shy /> Land Rover Discovery: 413208-434784<shy />

La causa potrebbe essere il movimento difficile o bloccato delle alette del distributore dell'aria. Per ovviare a questo problema, è necessario montare dei tamponi di espanso modificati sulle alette dell'alloggiamento del riscaldamento/evaporatore.<shy /> A tal fine, è necessario smontare/montare varie parti (vano portaoggetti, copertura del vano piedi, ecc.).<shy /> Per eseguire correttamente l'operazione e ottenere i ricambi necessari, si consiglia di rivolgersi a un concessionario Land Rover.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente

dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.