

# **Mazda 3, 5 - Perdita di liquido di raffreddamento | HELLA**

**Mazda 3**

**Anni di costruzione: 2006-2008**

**Motore: LF + L3**

**Mazda 5**

**Anno di costruzione: 2008**

**Motore: L3**

## **Perdita di liquido di raffreddamento**

Nei veicoli succitati (ad eccezione della Mazdaspeed 3) è possibile riscontrare una perdita di liquido di raffreddamento dalla flangia della testata del cilindro.

Sono interessati i seguenti veicoli:

Mazda 3, dal 2006 al 1° luglio 2008

(fino al n° di telaio: JM1BK3xxxxxx187397)

Mazda 5, anno di costruzione 2008

(fino al n° di telaio: JM1CRxxxxxx327438)

In caso di perdita di liquido di raffreddamento si consiglia di controllare la guarnizione della flangia del liquido di raffreddamento sulla testata del cilindro (15-169 nel disegno) ed eventualmente di sostituirla con una versione modificata (LF1F-15-169).

Dopo la riparazione occorre nuovamente riempire e sfiatare il sistema di raffreddamento seguendo le indicazioni fornite dal costruttore.

