

Mazda 3, 6, CX-7 - Il Tempomat non funziona | HELLA

Mazda

3 (BL)

6 (GH)

CX-7 (ER)

Codice motore: R2AA (2,2 MZR-CD)

Il Tempomat non funziona,

il motore si spegne durante la marcia

Se sui suddetti veicoli viene segnalato che il motore si spegne durante la marcia, questo potrebbe essere sintomo di un problema nel sensore albero a camme. Inoltre il Tempomat non funziona, la spia motore si accende, il tachimetro e/o il contagiri non funzionano.

Nella centralina motore è memorizzato il seguente codice di guasto:

- P0341 equivalente a:

Sensore di posizione albero a camme A, bancata 1,

Sensore/trasduttore d'impulsi allentato, distanza, fascio cavi.

Per rimediare a questo inconveniente, verificare che il sensore albero a camme e il cavo di alimentazione tra il sensore e la centralina motore non abbiano interruzioni e cortocircuiti e eventualmente sostituirli.