

Mazda 3 / 6 / CX5 - Impianto di climatizzazione senza potenza | HELLA

Mazda

3 / 6 / CX5

Anno di costruzione: 2013 - 2016

Impianto di climatizzazione senza potenza

Perdita di refrigerante

Nei suddetti veicoli può verificarsi una perdita di potenza dell'impianto di climatizzazione. A volte non c'è più refrigerante nell'impianto.

Ciò può essere dovuto a un evaporatore difettoso. Prima di sostituirlo con una versione modificata, è tuttavia necessario assicurarsi che la perdita di refrigerante sia effettivamente causata dall'evaporatore.

A tale scopo, l'impianto di climatizzazione può essere riempito ad esempio con gas di prova. Con l'aiuto di un rilevatore elettronico di perdite

tutti i tubi e i raccordi possono essere controllati per verificare l'assenza di perdite.

Queste informazioni valgono per i seguenti veicoli:

Mazda 3 fino al numero di telaio: JMZBMxxxxx329072

Mazda 6 fino al numero di telaio: JMZGJxxxxx355219

Mazda CX-5 fino al numero di telaio: JMZKExxxxx501683