

# Mazda 5 - Spegnimento del motore | HELLA

**Mazda**

**Modello 5**

**Data di costruzione da 2005 a 2010**

**Motore diesel 2.0 (RF Turbo) 105 KW**

## **Spegnimento del motore**

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, una possibile causa è la valvola di regolazione della pressione carburante. Il cliente potrebbe inoltre segnalare un'occasionale perdita di potenza e un cattivo avviamento del motore a freddo. In questo caso si deve sostituire la valvola di regolazione (vedi fig. 1), che può essere reperita al codice 294009-0120. La valvola si trova sulla parte posteriore del corpo della pompa ad alta pressione (vedi fig. 2).

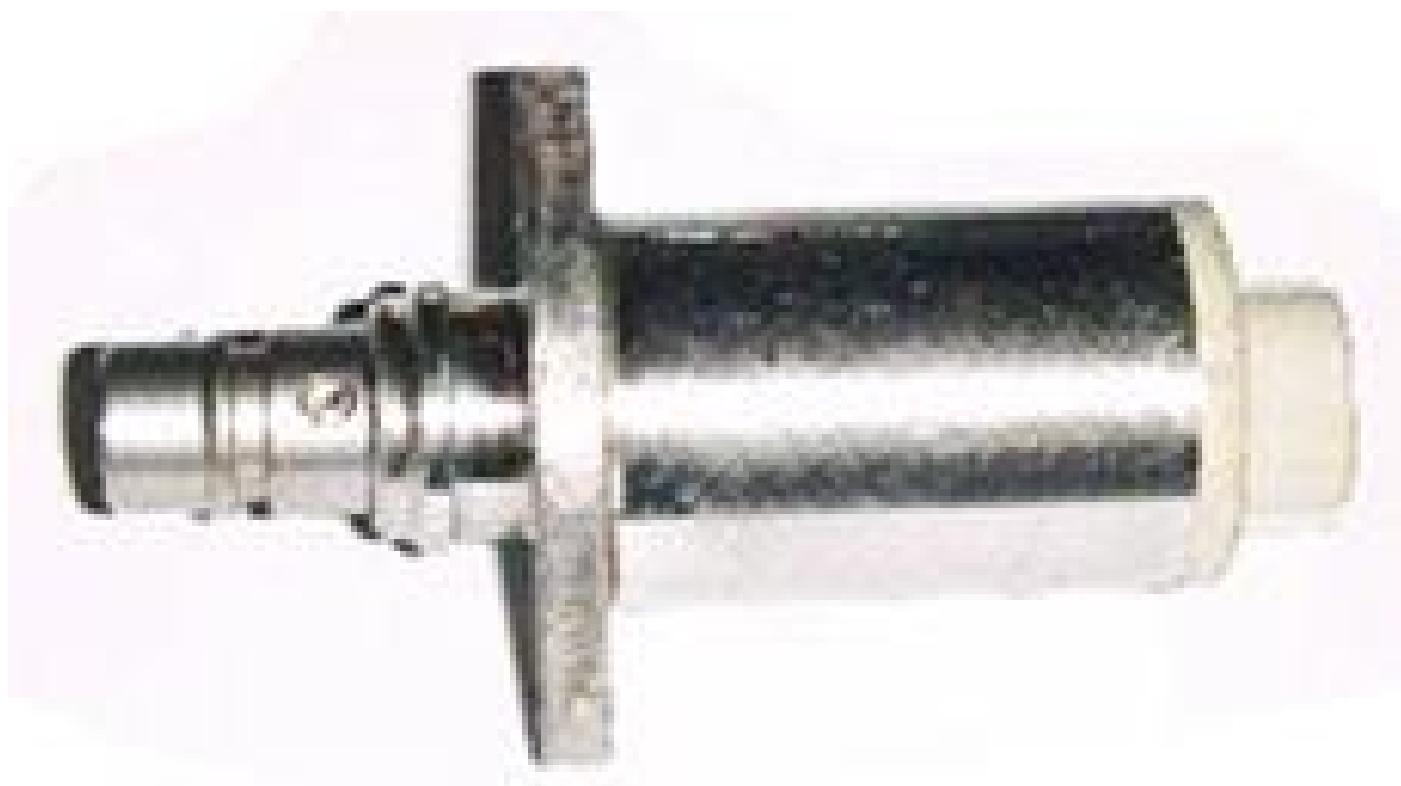


Fig. 1



Fig. 2