

Mazda RX-8 - Accensione della spia livello liquido di raffreddamento | HELLA

Mazda

RX-8

Tutti i modelli da 10/2008

Accensione della spia livello liquido di raffreddamento.

Se su questi veicoli si accende la spia livello liquido di raffreddamento, anche se il livello del liquido di raffreddamento è OK, una possibile causa è un sensore livello liquido di raffreddamento difettoso.

In questo caso controllare il sensore livello liquido di raffreddamento, il cavo di alimentazione e il connettore per la presenza di danni o di continuità elettrica.

Se il sensore è saldato al serbatoio di compensazione, sostituire l'intero serbatoio di compensazione.

A tal riguardo il costruttore offre un serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento modificato.

Codice ricambio: N3H1-15-350L