

Mercedes Benz Classe A - Minore luminosità del fanale posteriore | HELLA Mercedes Benz Classe A Anni di costruzione: 2004-2009

Minore luminosità del fanale posteriore Se nel veicolo succitato si riscontra il problema menzionato, esso può essere dovuto a un contatto difettoso o a un portalamppada bruciato del gruppo ottico posteriore. Fig.1

Fig.2 Fig.1 - Minore luminosità prima della riparazione. Fig. 2 - Luminosità ripristinata dopo la riparazione. Istruzioni di riparazione:

- Aprire una portiera posteriore del veicolo.**
- Estrarre la mascherina sinistra e/o destra (montante C) servendosi ad esempio di un lungo cuneo.** - Aprire il coperchio del cassetto portaoggetti sinistro e/o destro del bagagliaio. - Togliere dal cassetto portaoggetti sinistro del bagagliaio (**fanale posteriore sinistro**) la valigetta del pronto soccorso e la pompa pneumatica elettrica.
- Ripiegare il cassetto portaoggetti destro del bagagliaio verso l'interno (fanale posteriore destro).** - Estrarre il connettore elettrico. - Controllare che i cavi elettrici, il connettore, i contatti e il fanale posteriore non presentino ulteriori danni, ad esempio

un connettore femmina bruciato (fig. 3).

Fig. 3 Controllare la corretta messa a terra, evitando problemi di corrosione e resistenza di contatto (vedere la fig. 4). Fig. 4 Sostituire il portalampada. Sostituire di conseguenza anche il connettore, i contatti e il cavo elettrico. (fig. 5). Fig. 5 Rimontare i componenti in senso inverso (fig. 6).

Fig. 6 Eseguire un controllo funzionale.

Rimedio: Il costruttore del veicolo offre i seguenti componenti di riparazione (fig. 7):

**- Esempio: A160, anno di costruzione 2009 -
Portalampada: A169 820 0777 - Connnettore: A 037 545 3528 - Istruzioni di riparazione: A 000 540 2905Fig. 7**

1 column area 10668 Warning note BI - 10668













