

Mercedes Benz Classe A - Spia dell'ABS/ESP accesa | HELLA

Mercedes Benz Classe A

Tipo: 168

Tutti i modelli

Spia dell'ABS/ESP accesa

Codice di guasto: C1201 / C1202

Errore assistente di frenata (BAS), interruttore di pressione, segnale non plausibile

Se viene rilevato il guasto sopraindicato, ciò può essere dovuto a un difetto dell'interruttore di pressione del BAS.

Un errore nella valutazione del segnale provoca la registrazione di un codice di guasto nella centralina.

Poiché in questo caso non è possibile eseguire una misurazione diretta sull'interruttore, occorre innanzitutto controllare i componenti periferici dell'impianto ABS. Se non è possibile individuare altre cause del guasto, si rende necessario sostituire l'interruttore.

Istruzioni per la riparazione

L'interruttore di pressione è integrato nel servofreno e non può essere sostituito singolarmente.

In caso di guasto si rende necessario sostituire l'intera unità.