

Mercedes Benz ML 270 CDI - La spia motore si accende | HELLA

Mercedes Benz ML 270 CDI

Data di costruzione: 11.1999 - 06.2005

Motore: OM 612.963

La spia motore si accende

Veicolo in funzionamento d'emergenza

Codice di guasto: P1189 "Disinserimento canale di entrata"

Il motore perde potenza

Se su questo modello vengono rilevati uno o più dei suddetti difetti, una possibile causa è una tiranteria rotta del comando del condotto di riempimento. In questo caso smontare la tiranteria e sostituirla con il ricambio modificato dal costruttore del veicolo.

Ricambi:

Graffetta di fermo: 611 098 01 26

Tiranteria: 611 098 02 26

A tal riguardo rispettare le istruzioni di montaggio e smontaggio del costruttore del veicolo.



Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.