

Mercedes Benz Vito 2 - Funzionamento difettoso: tergilunotto | HELLA

Mercedes Benz Vito 2

Tipo : 639

Data di costruzione: a partire dal 2003

Tutti i modelli

Funzionamento difettoso: tergilunotto

Impianto lavalunotto

Lunotto termico

Se su questo modello vengono rilevati uno o più dei suddetti difetti, una possibile causa è la presenza di corrosione sul relè multifunzione.

Una possibile causa di ciò è l'infiltrazione di acqua nella zona del fanale posteriore sinistro. In questo caso si deve controllare il relè montato sotto il fanale ed eventualmente sostituirlo.

Infine controllare le superfici di tenuta del fanale posteriore e, se necessario, sigillarle ulteriormente.

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.