

Mercedes Benz W210 - Accensione della spia ESP | HELLA

Mercedes Benz

W210

Tutti i modelli con ESP

Modelli: 2000

Accensione della spia ESP

Se viene segnalato questo tipo di problema, la causa può essere un interruttore luci freno (interruttore posizione pedale freno) difettoso o guasto. È inoltre possibile che sia memorizzato il codice di guasto C1200 nella centralina ESP.

Smontare l'interruttore luci freno e controllare visivamente che il codice pezzo sia corretto.

Nota:

Il codice pezzo 001 545 2109 non è l'interruttore luci freno corretto in questo caso.

Smontare l'interruttore luci freno e controllare visivamente che il codice pezzo sia corretto, quindi montare un nuovo interruttore posizione pedale freno corretto.

Interruttore luci freno (codice ricambio:) 001 545 3109

Quindi cancellare le registrazioni presenti nella memoria guasti.