



Mercedes Classe E W211: rumori all'avviamento e nel passaggio dalla marcia avanti alla retromarcia

Scheda tecnica

Costruttore	Mercedes
Modello	Classe E W211
Motore	Tutti
Anno di costruzione	2002 – 2010
Problema	Rumori all'avviamento

Avviso importante per la sicurezza

Rumori dalla parte posteriore del veicolo all'avviamento


Nei veicoli sopra citati, possono verificarsi rumori di battito o ticchettii non specifici, provenienti dalla zona della parte posteriore del veicolo. Si notano in particolare all'avviamento o quando si passa dalla marcia avanti alla retromarcia. Una possibile causa è il gioco eccessivo tra i cuscinetti della ruota posteriore e l'albero di trasmissione. In questo caso per risolvere il problema è possibile procedere come segue:

- Rimuovere il giunto dell'albero di trasmissione del mozzo della ruota posteriore (se necessario, rimuovere l'albero di trasmissione)
 - Pulire le superfici di contatto tra il giunto dell'albero di trasmissione e i cuscinetti ruota (mozzo della ruota)
 - Applicare una vernice speciale (A0009890152) sulla superficie di contatto dell'albero di trasmissione e lasciare asciugare per almeno 1 ora
 - Montare l'albero di trasmissione, utilizzando un nuovo dado di fissaggio e rispettando le specifiche di coppia

- Eseguire un giro di prova

① Nota

Si consiglia di eseguire la misura su entrambi i lati del veicolo.

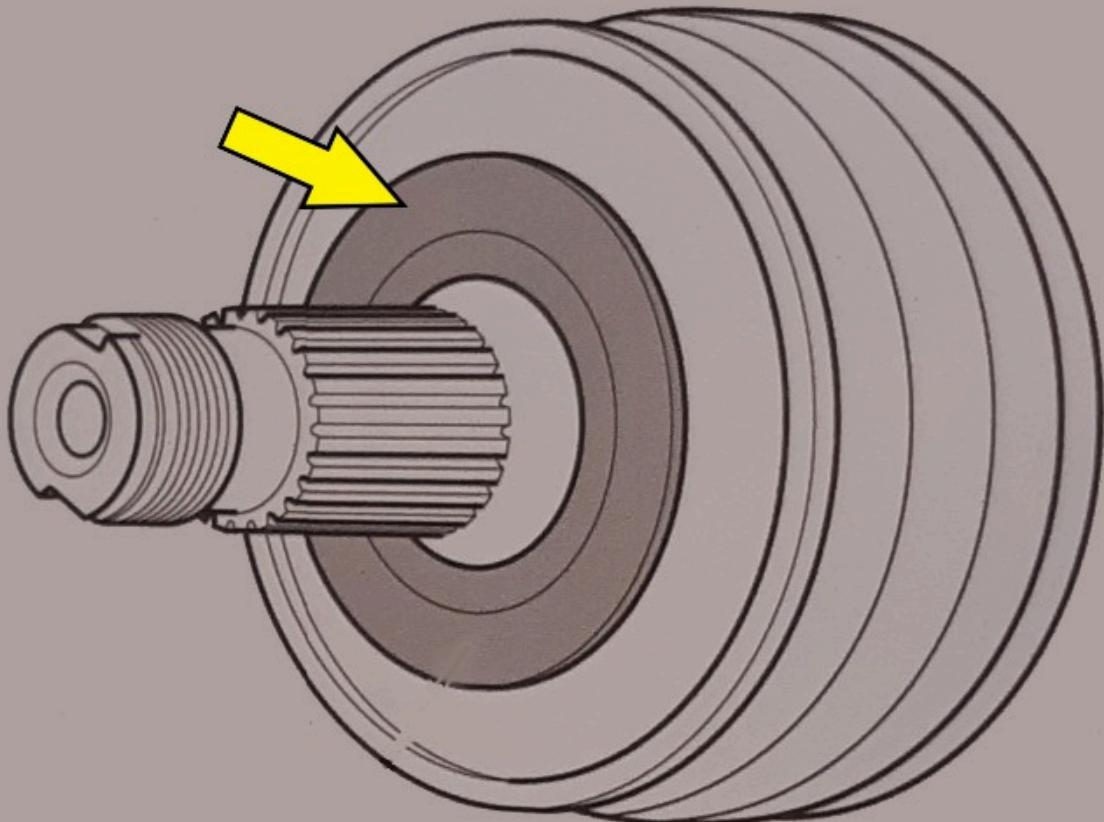

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.