

Mercedes W 204 - Rumorosità dallo sportello di ricircolo aria | HELLA

Mercedes

W 204

Data di costruzione: a partire da 2007

Rumorosità dallo sportello di ricircolo aria

Su questi veicoli possono sentirsi degli scricchiolii o dei clac nella zona della vaschetta dell'evaporatore. Una possibile causa sono le molle dello sportello di ricircolo aria.

Per rimediare a questo inconveniente procedere come segue:

- Rimuovere la copertura sotto il cruscotto
- Smontare il vano portaoggetti
- Smontare le vecchie molle dello sportello di ricircolo aria
- Montare le molle nuove (A2048310079) lubrificando i punti di fissaggio
- Eseguire il test di funzionamento
- Montare il cassetto portaoggetti e la copertura