

# **Mercedes W210 - Motorino di avviamento non funzionante dopo la sostituzione | HELLA**

**Mercedes**

**W210 (Classe E)**

## **Motorino di avviamento non funzionante dopo la sostituzione**

Su questi veicoli è possibile che dopo la sostituzione il motorino di avviamento non funzioni più.

La causa potrebbe essere un terminale positivo allentato della batteria.

Per smontare il motorino di avviamento talvolta è necessario staccare e ricollegare il collegamento positivo della batteria sul sottoscocca del veicolo (fig. 1). Durante questa operazione è possibile che il lato opposto del collegamento (nell'abitacolo veicolo, fig. 2) si allenti. La conseguenza è un'interruzione dell'alimentazione di corrente. Il veicolo non si avvia o il motorino di avviamento non mostra segni di funzionamento.

Per rimediare a questo inconveniente controllare i cavi di collegamento nel vano piedi del lato guida (nei veicoli con guida a sinistra) ed eventualmente riserrarli. A tal fine è necessario rimuovere i rivestimenti e staccare il pedale acceleratore (fig. 3).



Figura 1



Figura 2

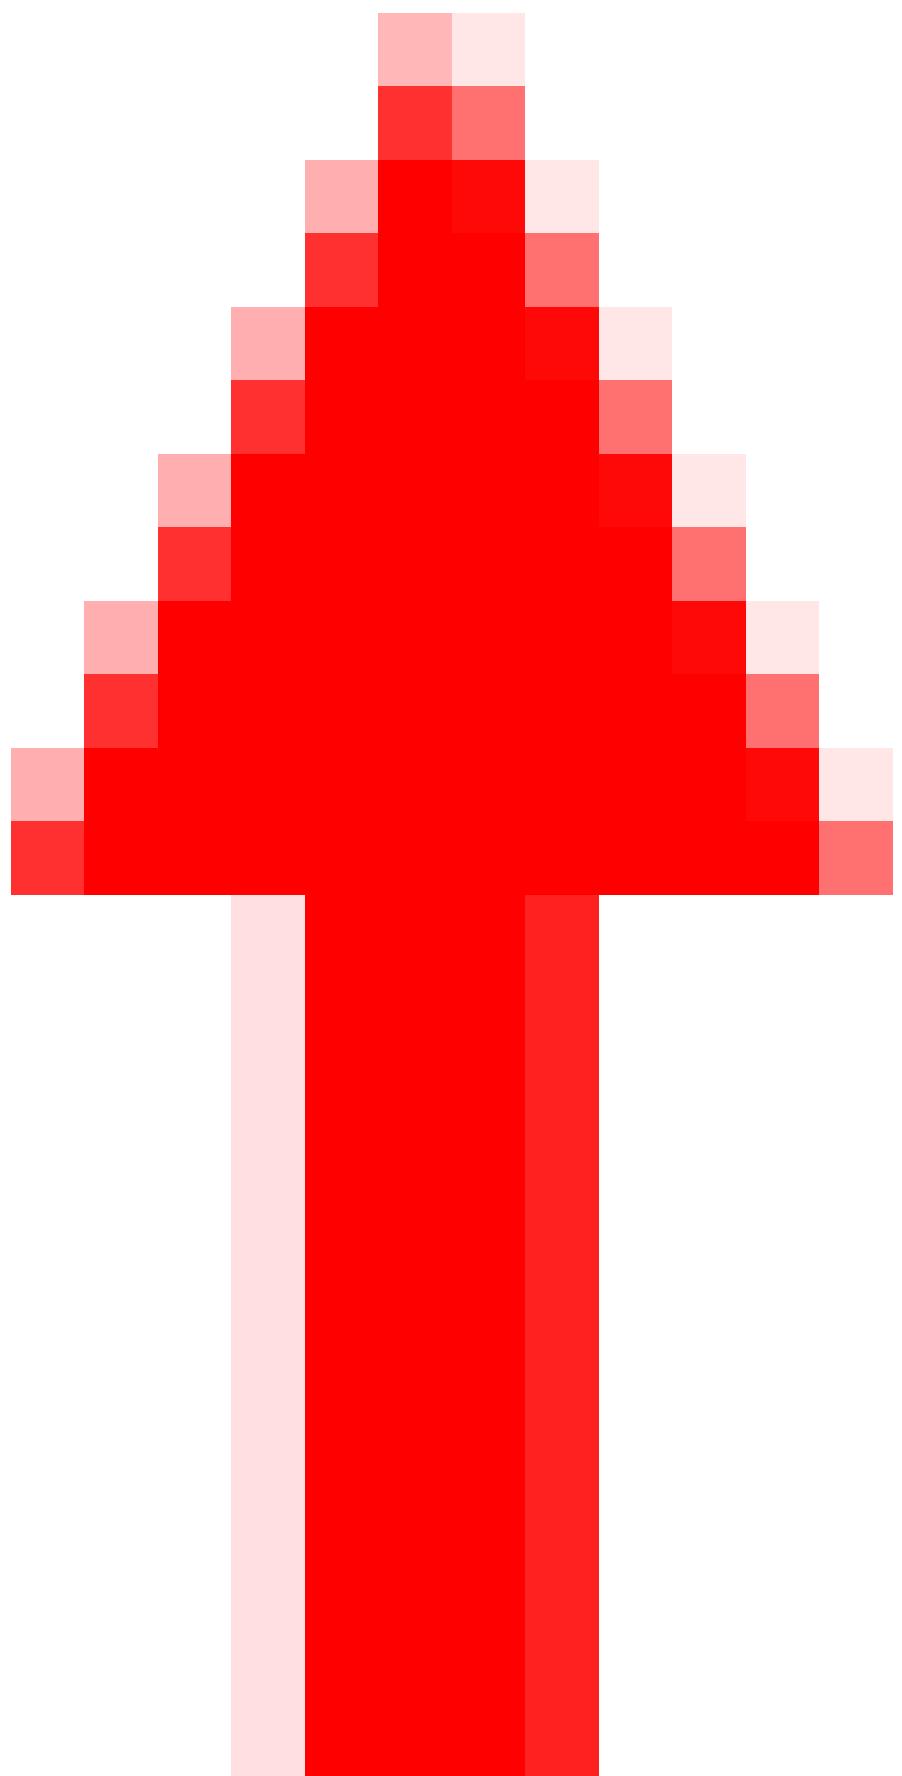




Figure 3