

Mini BMW Mini Cooper - Cruscotto con malfunzionamento sporadico | HELLA

Mini

BMW Mini Cooper

Data di costruzione:

11/2003 - 01/2004

Codice motore: W10 B16A

Tutti i modelli senza sistema di navigazione

Cruscotto con malfunzionamento sporadico.

Se su questi veicoli viene segnalato il suddetto guasto, una possibile causa è un cattivo contatto sul connettore multipolare a 12 pin del cruscotto.

Per l'analisi dei guasti effettuare un controllo visivo del connettore multipolare a 12 pin del cruscotto. Se il connettore multipolare presenta una copertura trasparente, sostituire il connettore con la versione modificata offerta dal costruttore.

Inoltre effettuare un controllo visivo dei contatti/cavi elettrici nella zona del cruscotto e verificare il corretto bloccaggio del connettore e la corretta disposizione dei cavi.

Copertura del connettore:

Codice ricambio: 61.13.8.365.906