

Mini BMW Mini Cooper - Indicatore serbatoio carburante difettoso | HELLA

Mini

BMW Mini Cooper

Tutti i modelli da 06/2001 a 11/2006

Indicatore serbatoio carburante difettoso

Se su questi veicoli viene segnalato che l'indicatore serbatoio carburante è impreciso o difettoso, una possibile causa è il sensore livello carburante (unità di alimentazione carburante).

Su questo componente (unità) la possibile presenza di sporcizia nel potenziometro del sensore carburante può provocare il malfunzionamento.

Situazione di guasto:

Anche se il serbatoio è pieno, l'indicatore livello carburante non lo indica correttamente.

Per il controllo dell'unità di alimentazione carburante smontare il divano posteriore, quindi smontare l'unità di alimentazione carburante dal serbatoio e controllarne il funzionamento elettrico.

Inoltre, controllare/effettuare un controllo visivo del braccio del galleggiante (se necessario piegare meccanicamente).

In caso di scostamenti sostituire il sensore carburante (unità di alimentazione carburante) con la versione modificata dal costruttore del veicolo.

Sensore livello carburante:

Codice ricambio: 16.146.761.353