

# **Mini (R50/52/53) - Le luci stop restano accese | HELLA**

**Mini (R50/52/53)**

**Data di costruzione 2002-2006**

**Tutti i modelli con climatizzatore**

Le luci stop restano accese

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, una possibile causa è la penetrazione di acqua nel fascio cavi interessato. L'intasamento degli scarichi dell'acqua nella vaschetta dell'evaporatore causa un accumulo di acqua. L'acqua in eccesso penetra attraverso il connettore nel fascio cavi montato sulla vaschetta dell'evaporatore. In alcuni casi la causa è riconducibile allo stesso fascio cavi. Se non è disposto correttamente, il fascio cavi preme sui tubi di scarico riducendone la sezione. In questo caso procedere come segue:

- Controllare se gli scarichi dell'acqua sono ostruiti ed eventualmente pulirli.
- Controllare la disposizione del fascio cavi ed eventualmente posarlo di nuovo.
- Asciugare il connettore e verificare la presenza di tracce di corrosione; se necessario pulirlo o sostituirlo.