

Nissan Pathfinder - Evaporatore ghiacciato | HELLA

Nissan

Pathfinder (R51)

Anni di costruzione: 2007-2010

Evaporatore ghiacciato

Uscita dell'aria ridotta

Nei veicoli succitati può succedere che l'evaporatore ghiacci dopo un certo periodo alla guida e che la velocità d'uscita dell'aria dagli ugelli dell'abitacolo risulti ridotta.

Ciò può essere dovuto a un difetto del sensore di temperatura dell'evaporatore. Se la temperatura dell'evaporatore scende in prossimità o persino al di sotto di 0 °C, l'evaporatore ghiaccia. Il flusso d'aria subisce un rallentamento.

Per risolvere questo problema procedere come segue:

- Leggere la memoria guasti
- Servendosi dei blocchi di dati misurati, eseguire un confronto tra i dati nominali e i valori di misurazione effettivi del sensore oppure confrontare la temperatura dell'abitacolo con il valore di misurazione del sensore (l'evaporatore deve essere stato precedentemente raffreddato)
- Se è stato registrato un codice di guasto e/o si rilevano delle discrepanze tra i dati, sostituire il sensore
- Cancellare eventualmente la memoria guasti
- Eseguire un test funzionale