

Opel Astra H - Crepitii e potenza del motore scarsa | HELLA

Opel

Astra H

Data di costruzione: 2004 - 2010

Motore: 1.4 i (Z14XEP) e 1.2 i (Z12XEP)

Crepitii e potenza del motore scarsa.

Sui suddetti veicoli vengono segnalati crepitii provenienti dal vano motore e una scarsa potenza del motore.

Nella centralina motore sono memorizzati i seguenti codici di guasto:

P0300:

equivalente a diverse mancate accensioni sul cilindro.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304:

equivalenti a mancate accensioni sui cilindri 1 / 2 / 3 / 4.

Possibili cause sono i supporti cuscinetto dell'albero a camme serrati con una coppia insufficiente.

Per rimediare a questo inconveniente l'officina specializzata deve controllare se i perni dei supporti cuscinetto degli alberi a camme sono serrati alla coppia prescritta dal costruttore. In caso contrario intervenire secondo le indicazioni del costruttore.

I veicoli su cui l'officina specializzata è già intervenuta sono riconoscibili dal contrassegno giallo sul lato superiore del carter della catena di distribuzione.

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.