

Opel Astra H - Il climatizzatore non funziona in modalità automatica | HELLA

Opel

Astra H

Model Year: 2004 - 2008

Con climatizzatore automatico (ECC)

Il climatizzatore non funziona in modalità automatica

Su questi veicoli è possibile che a causa di un "difetto software" il climatizzatore funzioni solo in modalità manuale. Sul display spesso compare un messaggio di errore non riproducibile (M1-M5).

Questo problema può essere risolto con un aggiornamento software.

Il costruttore del veicolo ha già introdotto il software modificato a partire dai veicoli con i seguenti n. telaio:

W0L0AHL4882160266 - (stabilimento di Bochum)

W0L0AHL0885117742 - (stabilimento di Anversa)

W0L0AHL4888096223 - (stabilimento di Ellesmere Port)