

Opel Astra H - Rumori / guasto dell'alternatore | HELLA

Opel

Astra H

Data di costruzione: dal 2004 -

Motore: Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL

Rumori / guasto dell'alternatore

Su questi veicoli, una ruota libera difettosa può provocare il guasto precoce dell'alternatore.

Una calotta protettiva mancante o difettosa sulla puleggia della ruota libera provoca l'usura precoce del cuscinetto, che di solito si manifesta attraverso rumori (causati dal cuscinetto difettoso).

Per rimediare a questo inconveniente, sostituire la ruota libera e eventualmente l'alternatore.

Nota: Quando si monta l'alternatore, verificare tassativamente che sia presente la calotta protettiva, reperibile anche singolarmente presso il costruttore al codice 93167817.

Le figure indicano a scopo esemplificativo la calotta di copertura e la ruota libera:



