

Opel Astra-H, Zafira-B - Accensione della spia ABS | HELLA

Opel

Astra-H, Zafira-B

Tutti i modelli dalla data di
costruzione 2005

Se su questi modelli vengono rilevati uno o più dei suddetti difetti, la causa può essere un'infiltrazione di acqua nei connettori dei sensori numero giri ruote dell'assale posteriore. In questo caso

controllare i connettori dei fasci cavi dei sensori ABS sui mozzi ruota. Se sui connettori viene riscontrata un'infiltrazione di acqua o perfino tracce di corrosione, sostituire il connettore e il sensore interessati. I connettori non interessati dal problema o i nuovi connettori devono essere lubrificati con grasso siliconico prima del montaggio.