

Opel Astra K - Accensione della spia motore | HELLA

Opel

Astra K

Anno di costruzione: 2015-2018

Motore: tutti i 1,6 diesel

Accensione della spia motore

In questo caso di riparazione il cliente lamenta l'accensione della spia motore durante la marcia.

È possibile impostare i seguenti codici di errore:

-P0263 Cilindro 1 - errore potenza cilindro/bilanciamento cilindro

-P0266 Cilindro 2 - errore potenza cilindro/bilanciamento cilindro

-P0269 Cilindro 3 - errore potenza cilindro/bilanciamento cilindro

-P0272 Cilindro 4 - errore potenza cilindro/bilanciamento cilindro

In questo caso la calibrazione del sensore albero motore è difettosa e causa il problema summenzionato.

Per escludere altre possibili cause di guasto, è necessario sottoporre a test i sistemi elettrico e meccanico (seguendo le istruzioni del costruttore del veicolo).

In assenza di altri errori, il sensore albero motore deve essere ricalibrato con un apposito dispositivo diagnostico.

Successivamente deve essere effettuato un giro di prova e una nuova richiesta dei codici di errore per verificare l'efficacia dell'intervento di riparazione.

Nota:

Questi lavori devono essere eseguiti sempre nel rispetto delle indicazioni di riparazione e manutenzione ed esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata.