



# Opel Astra K – Rumori nell'abitacolo del veicolo

## Dati tecnici

Costruttore	Opel
Modello	Astra K
Motore	Tutti con 1.3 / 1.6 Diesel
Anno di costruzione	2015 – 2018
Sintomi	Il rumore si verifica a un regime del motore di 1500 giri/min. – 2500 giri/min. nella parte anteriore del veicolo durante il funzionamento dell'aria condizionata

## ⓘ Avviso importante per la sicurezza

## Ricerca guasti, guasto e rimedio

Durante un giro di prova, è stato riscontrato che il rumore si verifica a un regime del motore di 1500 giri/min. – 2500 giri/min. ed è stato localizzato nella zona anteriore del veicolo.


La causa del rumore è il fissaggio insufficiente della linea del vuoto del servofreno a causa di una staffa di fissaggio difettosa (vedi figura).

Rimedio: Sostituire la vecchia staffa di fissaggio con una nuova (modificata).<shy /> Codice parte OE: 2073033

In seguito, deve essere effettuato un giro di prova per verificare l'intervento di riparazione

## NOTA

Si prega di notare che questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo!

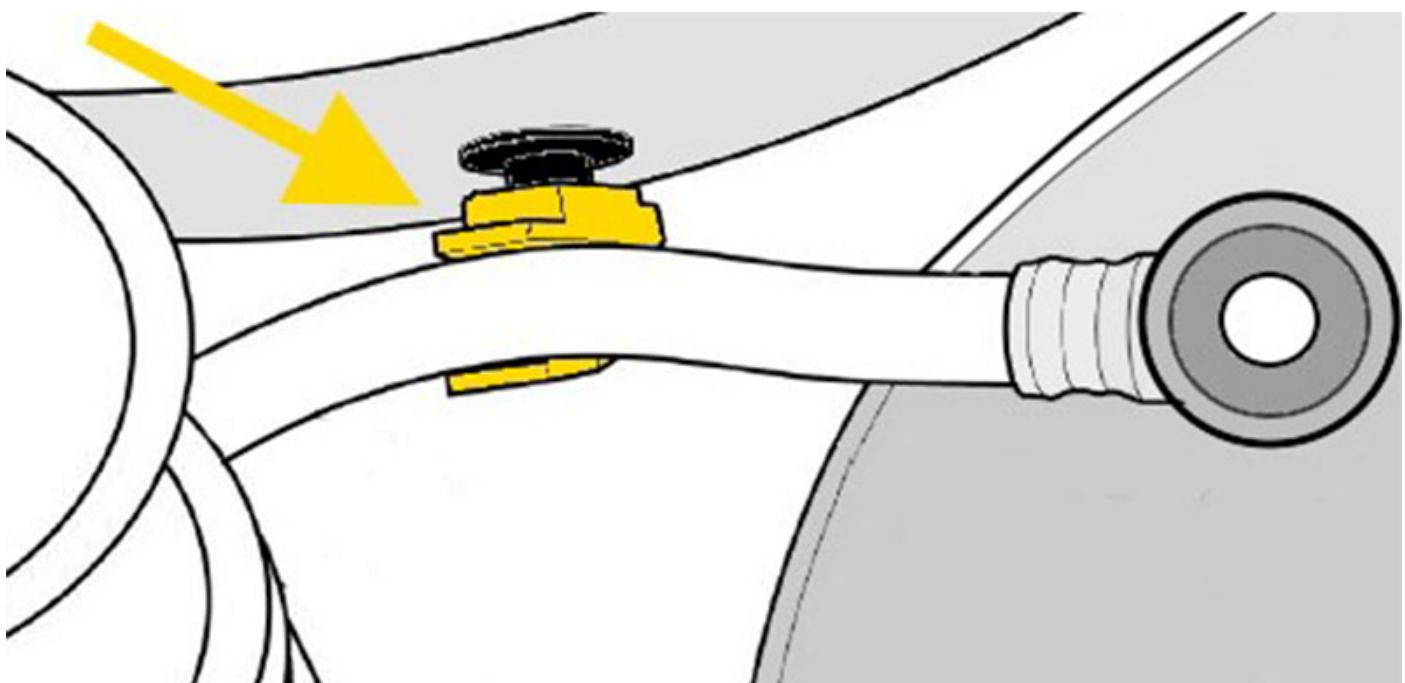

Fissaggio insufficiente della linea del vuoto del servofreno a causa di una staffa di fissaggio difettosa.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.