

Opel Corsa C - Riscaldamento dell'abitacolo non funzionante | HELLA

Opel

Corsa C

Model Year: dal 2005 al 2006

Con climatizzatore automatico (ECC) e Triple Info Display (TID)

Riscaldamento dell'abitacolo non funzionante

Nei suddetti veicoli

può capitare che, pochi minuti dopo l'avvio del motore, l'impianto di riscaldamento/climatizzazione generi soltanto aria fredda. Il problema si presenta il più delle volte quando la temperatura esterna è al di sotto di 6 °C e il veicolo viene rimesso in funzione entro 2 ore (dallo spegnimento).

La causa può essere un "errore hardware".

Ne deriva che l'ECC rileva un'eccessiva temperatura esterna e inizia a raffreddare anziché a riscaldare.

Per rimediare a questo inconveniente, sostituire il Triple Info Display con una versione modificata e riprodurre un nuovo software.

Sui veicoli dal n° telaio W0L0XCF0866074319 sono già stati montati in fabbrica un hardware e un software modificati.