

Opel Corsa D - Stridio dal vano motore | HELLA

Opel

Corsa D

Data di costruzione: a partire dal 2010

Motore: A13DTC, Z13DTJ, - A13DTC, Z13DTJ

Stridio dal vano motore

Se su questi veicoli viene segnalato uno stridio proveniente dal vano motore e avvertito nell'abitacolo, la causa potrebbe essere la pompa carburante.

Il rumore può essere avvertito sempre (indipendentemente dal regime) o per brevi periodi in fase di riduzione del regime (diminuzione del numero di giri) tra 2000 e 1500 giri/min.

Su questi veicoli deve essere montata la pompa carburante con codice di produzione 13252214 (codice ricambio: 93190773) (per la posizione del codice articolo, vedere la freccia / disegno 1). Se è montata la pompa carburante con codice di produzione 13252213, sostituirla.

Sono interessati i seguenti veicoli:

Corsa D:

Modello: 2010 VIN: fino al A4000001 / Motore: A13DTC, Z13DTJ.

Modello: 2010 VIN: fino al A6000001 / Motore: A13DTC, Z13DTJ.

Nota supplementare:

Se è montata la pompa carburante corretta, controllare anche il condotto di ritorno carburante. Questo potrebbe essere un'altra causa del rumore (codice ricambio: 55565103) e deve essere sostituito con un altro condotto di ritorno carburante (codice ricambio: 5583597) per eliminare un'altra eventuale fonte di rumore.


Per controllare il codice di produzione o il codice ricambio della pompa/del condotto carburante, procedere come segue:

- Smontare la seduta del sedile posteriore.

- Alzare il rivestimento in feltro/coperchio di manutenzione (vedere la figura 1).
- Controllare il codice della pompa carburante ed eventualmente sostituire la pompa carburante e l'anello di tenuta.
- Controllare il codice del condotto carburante ed eventualmente sostituirlo.



Figura 1

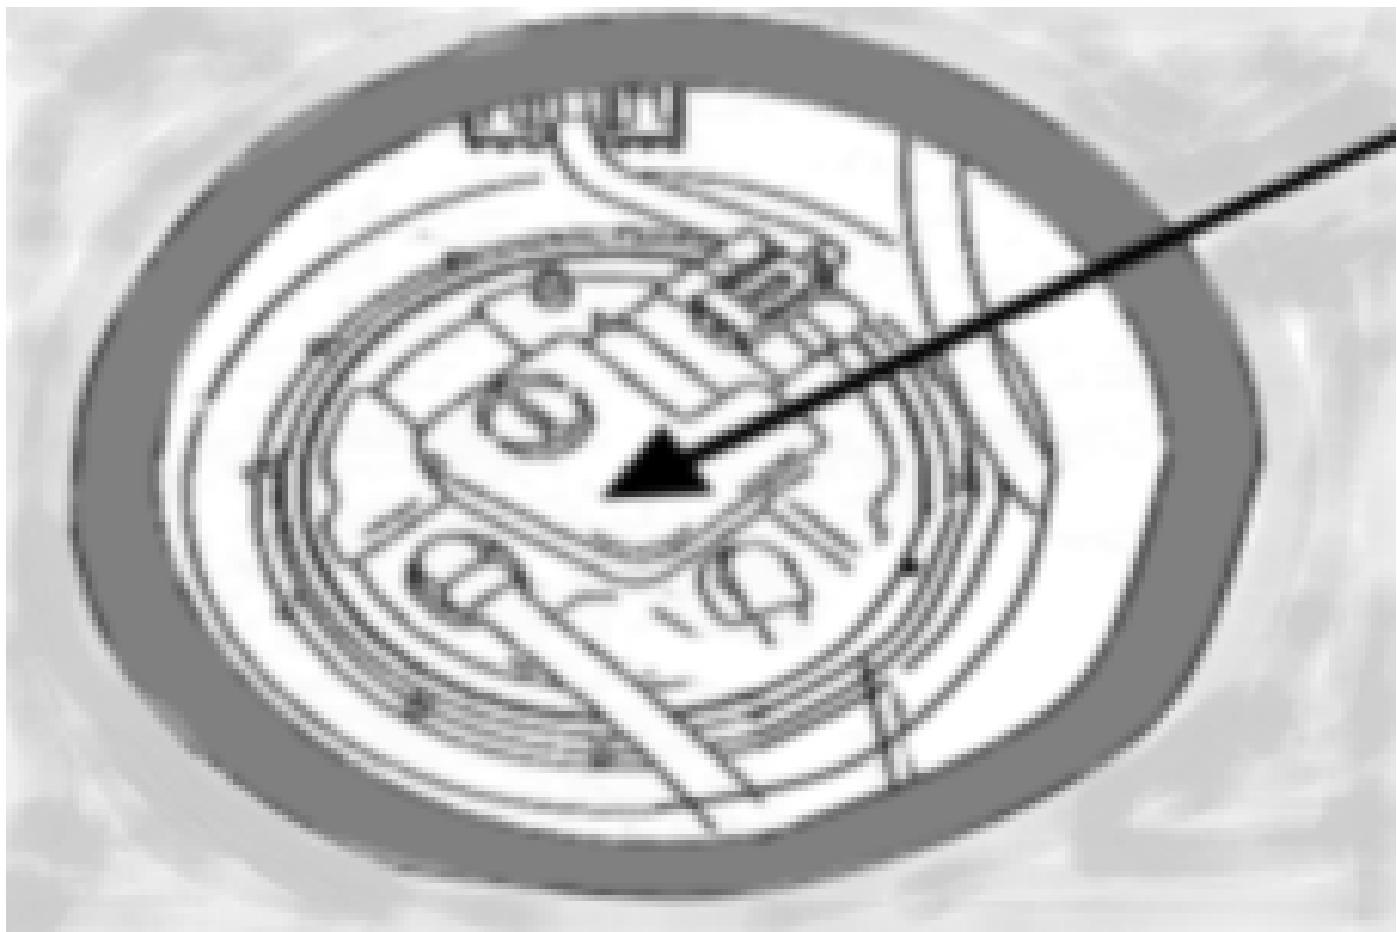

Disegno 1